


2004 №1.

**ИЗОБРАЖЕНИЕ
РЕЗЬБОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ
И СОЕДИНЕНИЙ**

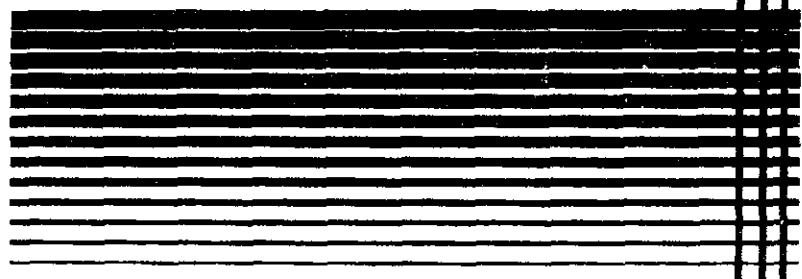

Санкт-Петербург
1998

Министерство общего и профессионального образования РФ

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬВЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ

Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
"Инженерная графика"

Санкт-Петербург
1998

УДК 744.4

Изображение резьбовых деталей и соединений: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Инженерная графика" / Сост.: В.П.Большаков, Д.Н.Ланферов; СПбГЭТУ. СПб., 1998. 32 с.

Рассмотрены основные понятия о резьбе, приведены изображения и нанесения обозначения метрической резьбы. Указаны особенности изображения резьбовых соединений, в том числе выполнения чертежей болтовых, винтовых и шпилечных соединений. Преимущества использования библиотек изображений стандартизованных изделий при компьютерном выполнении чертежей показаны на примере работы с редактором КОМПАС - ГРАФИК. Представлены исходные данные в 18 вариантах для выполнения 6 учебных задач. Предлагаемые задания могут быть использованы для обучения как по традиционным методикам, так и при использовании компьютерных технологий.

Предназначены для студентов всех факультетов.

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве методических указаний

© СПбГЭТУ, 1998
© Большаков В.П., Ланферов Д.Н., составление, 1998

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О РЕЗЬБЕ

Резьба - общее наименование винтовых и спиральных поверхностей различного профиля, образованных на телах вращения. Основные термины и определения для резьб установлены ГОСТ 11708-82.

Резьбу классифицируют по нескольким признакам. Упрощенная классификационная схема показана на рис.1.

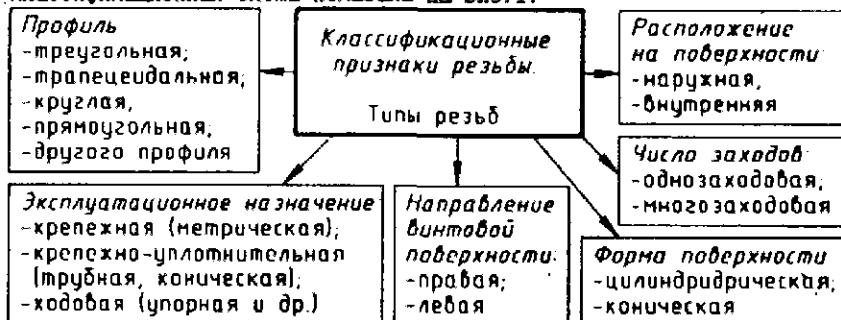


Рис. 1

На рис.2 изображена наружная цилиндрическая резьба и указаны основные ее параметры: длина (l), сбег (l1) и шаг (P) резьбы, наружный (d) и внутренний (d1) диаметры, угол (α) профиля.

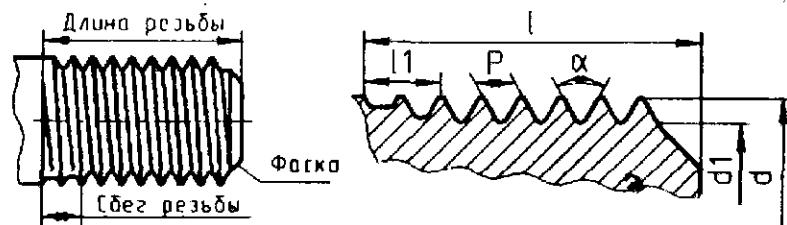


Рис. 2

Ось резьбы - прямая, относительно которой происходит винтовое движение плоского контура, образующего резьбу. Профиль резьбы - контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через ее ось. Наружный диаметр резьбы - диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг наружной резьбы (болта) или вписанного во впадины внутренней резьбы (гайки). Внутренний диаметр - диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во впадины наружной резьбы или описанного

вокруг вершин внутренней резьбы. Длина резьбы - длина участка детали, на котором обравована резьба, включая сбег резьбы и фаску. Сбег резьбы - участок в зоне перехода резьбы к гладкой части детали, на котором резьба имеет неполный профиль. Шаг резьбы P - расстояние между точками одноименных соседних боковых сторон профиля в направлении, параллельном оси резьбы.

Наиболее распространена метрическая резьба, которая образуется при винтовом движении равностороннего треугольника (теоретический профиль). При этом вершины теоретического профиля срезаны, а владины скруглены. Диаметры и шаги метрической цилиндрической резьбы общего назначения в диапазоне от 0,25 до 600 мм устанавливает ГОСТ 8724-81, основные размеры резьбы - ГОСТ 24705-81.

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОВОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ

На чертежах все виды резьб изображаются одинаково по ГОСТ 2.311-68, а именно:

- наружная резьба - сплошной основной линией по своему наружному диаметру и сплошной тонкой линией по внутреннему диаметру;
- внутренняя резьба - сплошной тонкой линией по своему наружному диаметру и сплошной основной линией по внутреннему диаметру;
- если резьба изображается невидимой, то применяют штриховую линию одной толщины по наружному и внутреннему диаметрам;
- у наружной резьбы сплошная тонкая линия должна пересекать линию границы фаски;
- штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы для наружной резьбы и до линии внутреннего диаметра резьбы для внутренней резьбы, т. е. в обоих случаях - до сплошной основной линии.


Остальные сведения о метрической резьбе, необходимые для выполнения трех учебных задач, кратко приведены на рис. 3. Формулировки и пример выполнения этих задач показаны на рис. 4.

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ (ГОСТ 2.311-68)



Сплошная тонкая линия наносится на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы. На изображениях, полученных проецированием на плоскость перпендикулярную к оси стержня (отверстия), по внутреннему (наружному) диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную $\frac{3}{4}$ окружности разомкнутую в любом месте, а также не изображают фаски.


Граница резьбы Обозначение метрической резьбы

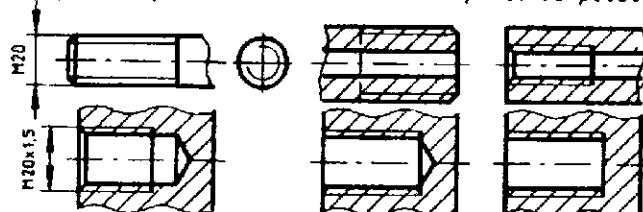


Граница резьбы на стержне и в отверстии - сплошная основная линия до линии наружного диаметра или штриховая, если резьба невидима. В чертежах размер диаметра метрической резьбы указывают: M10 (крупный шаг), M10x1,5 (мелкий шаг).

Рис. 3

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I
Построить вид слева.

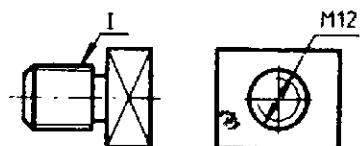

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I
Построить вид слева.

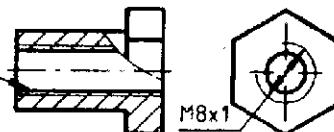

Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L

Рис. 4

ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Резьбовые соединения можно разделить на две группы:

- 1) соединения, осуществляемые непосредственным свинчиванием соединяемых деталей, без применения специальных соединительных частей;
- 2) соединения, осуществляемые с помощью специальных соединительных (крепежных) деталей, таких как болты, винты, шпильки и пр.

Изображения резьбовых соединений деталей выполняют по ГОСТ 2.311-68 (согласно рис. 5 и рис. 6, т.е. в месте соединения, резьбу

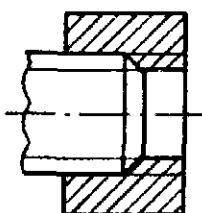


Рис. 5

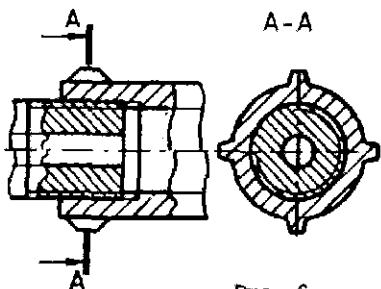


Рис. 6

показывают, как на стержне, а в отверстии показывают только ту ее часть, которая не закрыта резьбой стержня).

На рис. 7 представлены примеры выполнения двух учебных задач по изображению резьбовых соединений.

Резьбовые соединения изображают на сборочных чертежах, которые, согласно ГОСТ 2.109-73, следует выполнять, как правило, с упрощениями. На сборочных чертежах допускается не показывать:

а) фаски, скругления, проточки, углубления и другие мелкие элементы;

б) зазоры между стержнем и отверстием.

Следует также помнить об упрощениях, зафиксированных в ГОСТ 2.306-68:

- такие детали, как болты, винты, шпильки, непустотельные валы, рукоятки и т. п. при продольном разрезе показывают нерассеченными;

- на сборочных чертежах, как правило, нерассеченными показывают гайки и шайбы.

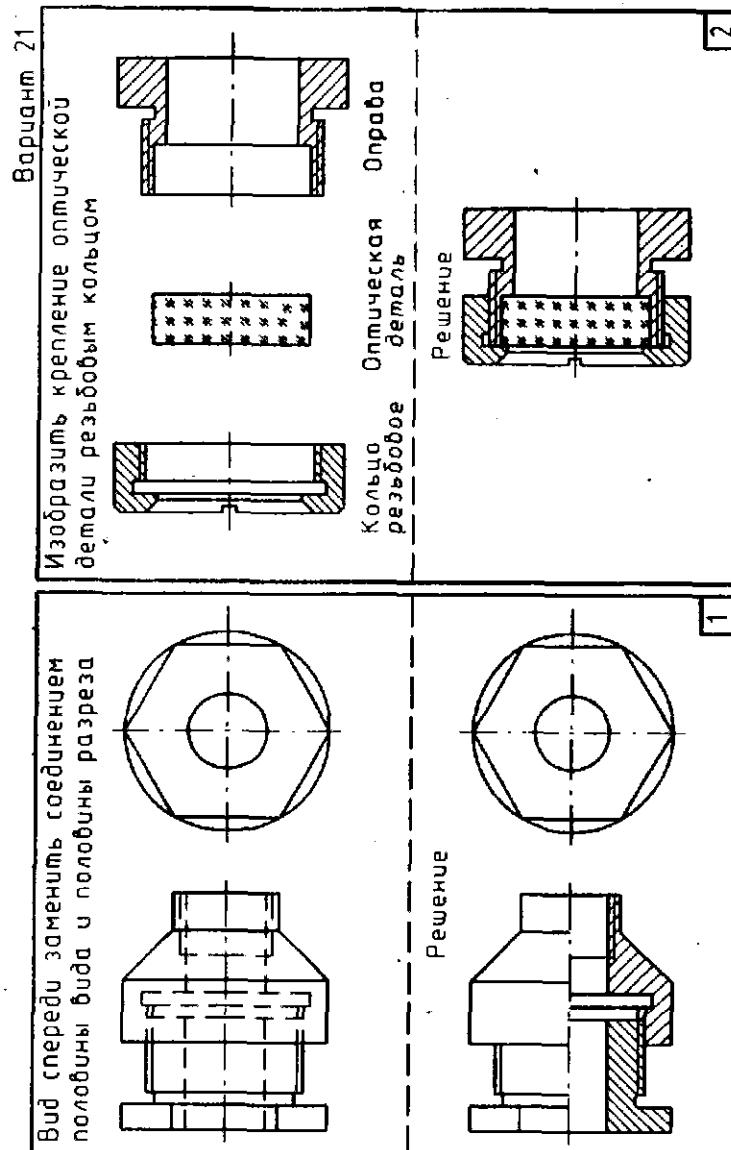


Рис. 7

ИЗОБРАЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ

К соединениям резьбовыми крепежными деталями относят соединения деталей при помощи болтов, шпилек, винтов, шурупов, накидных гаек и пр.

Болтовое соединение (рис.8) включает болт, гайку, шайбу и скрепляемые детали, в которых просверлены отверстия диаметром $d - (1,05 \dots 1,1)d$, где d - диаметр резьбы болта.

При изображении болтового соединения на чертеже болт, гайку и шайбу вычерчивают часто не по их действительным размерам, которые указаны в соответствующих стандартах, а по относительным - в зависимости от наружного диаметра резьбы (рис.8). Длину l болта определяют как сумму толщины скрепляемых деталей, толщины шайбы, высоты гайки и размера части болта, выходящей за гайку (примерно на два-три витка резьбы). После вычисления длина болта округляется до ближайшего значения из ряда, указанного на рис.8.

Длину l нарезанной части болта принимают равной $1,5d$, если навинчивается гайка, и округляют до ближайшего значения по стандарту. Если болт ввинчивается в деталь (используется как винт), то l_1 выбирают так же, как для шпильки (рис.8), но с увеличением на $0,5d$ (чтобы конец резьбы был выше разъема деталей), а затем округляют до ближайшего значения по стандарту.

При изображении болтового соединения в разрезе болт, гайку и шайбу показывают нерассеченными. Все необходимые данные болта, гайки и шайбы помещают в спецификации.

Пример условного обозначения болта с шестигранной головкой, диаметром резьбы 12 мм, длиной 60 мм в исполнении 1, с крупным шагом резьбы и размерами по ГОСТ 7798-70:

Болт M12x60 ГОСТ 7798-70.

То же, в исполнении 2, с мелким шагом резьбы 1,25 мм:

Болт 2M12x1,25x60 ГОСТ 7798-70.

Шпилечное соединение (рис.8) включает шпильку, гайку, шайбу и скрепляемые детали. Нижняя скрепляемая деталь имеет углубление с резьбой - гнездо, в которое ввинчивается резьбовой конец l_1 шпильки, а другая скрепляемая деталь имеет отверстие для прохода шпильки с диаметром $d_0 = (1,05 \dots 1,1)d$, где d - диаметр резьбы шпильки. Глубину гнезда делают на $0,5d$ больше длины l_1 . На входе в

Данные по варианту 21			
Стандартные изделия	Реж- бов	ГОСТ	
Болт	M10	7798-70	
Винт	M10	14.91-80	
Шпилька	M10	22032-76	
Гайка шайба		5915-70 11371-78	
Размеры		Материал детали 1	
K	L	M	N
10	10	20	5
Сталь			

Данные для выбора длины 1 стандартных изделий

$0,3d$	$0,8d$	$0,2d$	$d_0 = 1,1d$	$0,5d$
d	d	d	d	d

1 - длина, зависящая от материала детали, в которую ввинчивается резьбовой конец

1, $= d$ для стали
1, $= 2d$ для легких сплавов и пластмасс

Диаметр d	Высота головки			Гайки шайбы	Длину 1 болтов, винтов, шпилек выбирают из ряда
	d_0	без болта	без винта		
8	9	5,5	5	6,5	1,6
10	11	7,0	6	8	2,0
12	13	8,0	7	10	2,5
16	17	10	9	13	3

Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется

Рис. 8

гнездо выполняют фаску высотой $c = 0,15d$. Длина l_1 ввинчиваемого конца в длину шпильки не включается и зависит от материала детали, в которую ввинчивается резьбовой конец. Длина гладкой части стержня шпильки должна быть не менее $0,5d$. Длина l шпильки определяется аналогично длине болта. Изображение шпилечного соединения на чертеже также выполняется аналогично изображению болтового соединения.

Пример условного обозначения шпильки с диаметром резьбы 8 мм, крупным шагом резьбы, длиной шпильки 60 мм и размерами по ГОСТ 22038-76:

Шпилька M8x60 ГОСТ 22038-76.

То же, но с мелким шагом резьбы 1,0 мм:

Шпилька M8x1,0х60 ГОСТ 22032-76.

Винтовое соединение (рис. 8), включает скрепляемые детали, винт и шайбу. В соединениях винтами с потайной головкой и установочными винтами шайбу не ставят.

У одной из скрепляемых деталей должно быть гнездо с резьбой для конца винта, а у остальных - отверстие диаметром $d_f = (1,05\dots 1,1)d$.

Если применяется винт с потайной или полупотайной головкой, то соответствующая сторона отверстия верхней детали должна быть разаенкована под головку винта.

Длину винта определяют как сумму толщины скрепляемых деталей, толщины шайбы и глубины завинчивания. Глубина завинчивания выбирается так же, как для шпильки, но с увеличением на $0,5d$, чтобы конец резьбы был выше разъема деталей.

Изображение винтового соединения на чертеже выполняют по относительным размерам, как и болтового соединения.

Дополнительное требование - на плоскости проекций, перпендикулярной к оси винта, прорезь (шилиц) для отвертки изображают условно повернутой на 45° .

Пример условного обозначения винта с цилиндрической головкой, диаметром 8 мм, длиной 40 мм и размерами по ГОСТ 1491-72, исполнения 1 с крупным шагом резьбы:

Винт M8x40 ГОСТ 1491-72.


То же, исполнения 2 с мелким шагом 0,5 мм резьбы:

Винт 2M8x0,5x40 ГОСТ 1491-72.

На рис. 9 приведены исходные данные и формулировка учебной задачи по изображению соединений стандартными резьбовыми крепежными деталями.


На первом этапе решения задачи предлагается выбрать размеры отверстий в соединяемых деталях и изобразить эти отверстия в разрезе. На втором этапе необходимо выполнить конструктивные или упрощенные изображения болтового, винтового и шпилечного соединений. Содержанием третьего этапа решения задачи является заполнение раздела "Стандартные изделия" спецификации с указанием параметров выбранных крепежных деталей.

Этапы выполнения рассмотренной учебной задачи иллюстрирует рис. 10. Варианты заданий приведены в приложении.

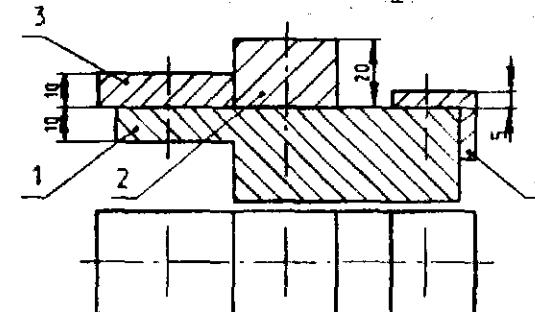

Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали); с деталью 2 шпилькой M10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M10 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M10 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали

Рис. 9

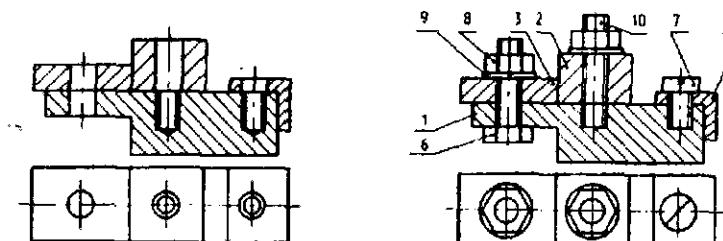

		Стандартные изделия	
6		Болт M10x35 ГОСТ 7798-70	1
7		Винт M10x18 ГОСТ 1491-80	1
8		Гайка M10 ГОСТ 5915-70	2
9		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	2
10		Шпилька M10x35 ГОСТ 22032-76	1

Рис. 10

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С БИБЛИОТЕКАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Стандартные крепежные изделия (болты, винты, гайки и пр.) подобны по своей геометрии и отличаются лишь своими параметрами. Для упрощения и ускорения создания сборочных чертежей, содержащих изображения стандартных изделий, удобно применять библиотеки параметрических графических элементов.


Готовые библиотеки могут использоваться при работе КОМПАС-ГРАФИК. Примером такой библиотеки является машиностроительная библиотека CONSTR_D_RTL параметрических графических элементов, структура которой раскрыта в таблице на с. 13.

Для вызова параметризованного объекта из библиотеки необходимо сначала выбрать библиотеку, используя команду "Фрагм./библ." - "Выбор библи-ки". Далее можно либо ввести имя нужной библиотеки в строке подсказки, либо найти ее в каталоге библиотек, который по запросу появится на экране. Выбранная библиотека станет текущей, и к ней будет обращаться система в процессе дальнейшей работы. Для продолжения работы с библиотекой необходимо вызвать команду "Библиотека" из раздела меню "Фрагм./библ.".

На экране после выбора библиотеки и вызова ее на выполнение появится список каталога библиотеки (для машиностроительной библиотеки этот список сведен в левую графу таблицы на с. 13) и окно, в котором по мере перемещения по каталогу будут показываться слайды - уменьшенные изображения объектов библиотеки, облегчающие их поиск.

При вызове параметризованного объекта из библиотеки система будет запрашивать значение параметров объекта, по которым строится изображение. Например, для построения свяжки: болт (ГОСТ 7798-70), шайба (ГОСТ 11371-78), гайка (ГОСТ 5915-70) запрашиваются диаметр резьбы и высота пакета, а также задается режим прорисовки (нормальная или упрощенная). Далее можно задать угол расположения оси свяжки, вид (сбоку, сверху, снизу) и положение базовой точки.

Во время ввода параметров можно в любой момент вызвать на экран слайд по выполняемой библиотечной функции. Для этого нужно нажать и удерживать в нажатом положении клавишу <Ctrl>. После отпускания клавиши слайд будет погашен.

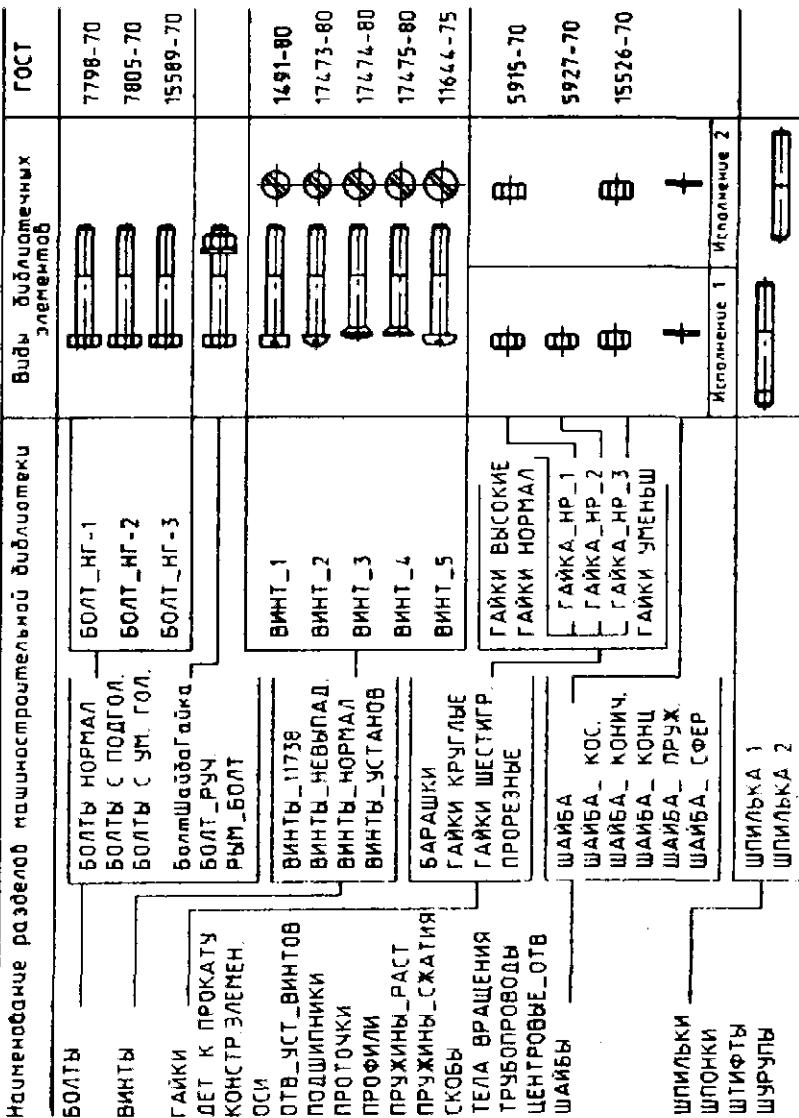

Приложение

11	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1 Построить вид слева	
12	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1 Построить вид слева	
13	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L	
14	Вид спереди изменить соединением половины вида и половины разреза	
15	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе	
16	Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стекла) с деталью 2 шпилькой M10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M12 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M10 (ГОСТ 1491-80) Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали	

Продолжение приложения

21	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1 Построить вид слева	
22	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1 Построить вид слева	
23	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.	
24	Вид спереди изменить соединением половины вида и половины разреза	
25	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе	
26	Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стекла) с деталью 2 шпилькой M8 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M12 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M8 (ГОСТ 1491-80) Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали	

Продолжение приложения

3.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I. Построить вид слева.	
3.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I. Построить вид слева.	
3.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности I.	
3.4	Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.	
3.5	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.	
3.6	Изобразить отверстия для соединения детали 1 [из стали] с деталью 2 шпилькой M10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M12 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M12 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.	

16

Продолжение приложения


4.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I. Построить вид слева.	
4.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I. Построить вид слева.	
4.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности I.	
4.4	Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.	
4.5	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.	
4.6	Изобразить отверстия для соединения детали 1 [из стали] с деталью 2 шпилькой M12 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M10 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M10 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.	

17

Продолжение приложения

5.1

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1.
Построить вид слева.

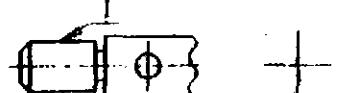


5.2

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1.
Построить вид слева.




5.3

Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части 1 на поверхности 1.

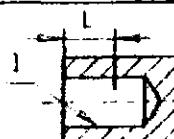


5.4

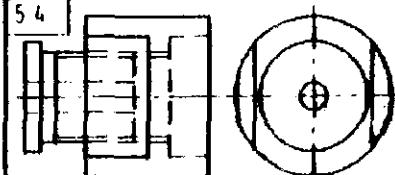


Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза

5.5

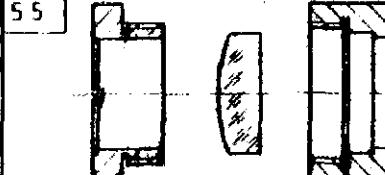

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе

5.6

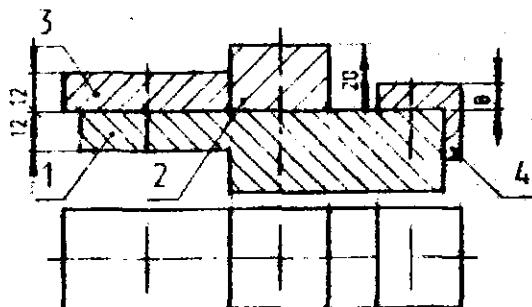


Изобразить отверстия для соединений детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M12 (ГОСТ 22032-76), с деталью 3 болтом M10 (ГОСТ 7798-70), с деталью 4 винтом M8 (ГОСТ 1491-80).
Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали

Продолжение приложения


6.1

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1.
Построить вид слева.

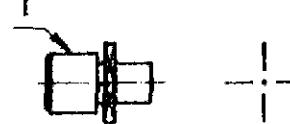

6.2

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1.
Построить вид слева.

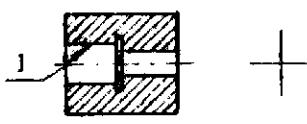


6.3

Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части 1 на поверхности 1.




6.4

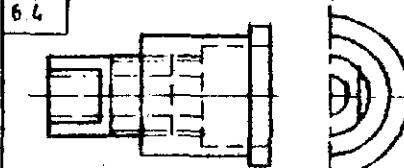


Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза

6.5

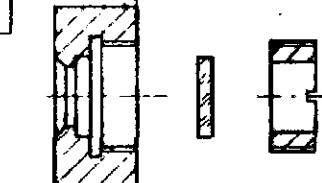

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе

6.6

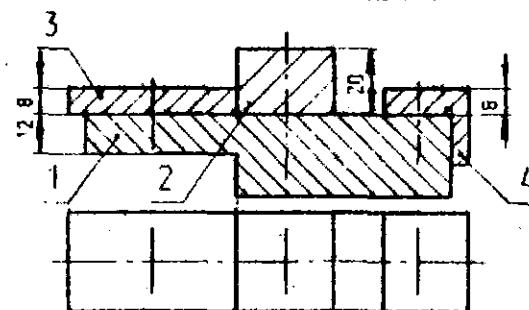


Изобразить отверстия для соединений детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M12 (ГОСТ 22032-76), с деталью 3 болтом M10 (ГОСТ 7798-70), с деталью 4 винтом M8 (ГОСТ 1491-80).
Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали

Продолжение приложения


7.1

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

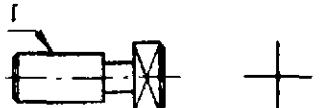


7.2

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

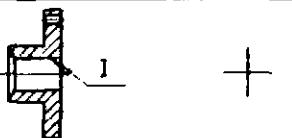


7.3

Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности I.

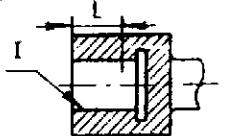


7.4

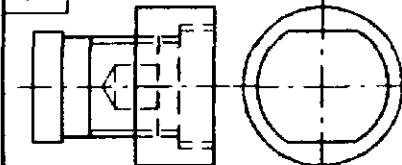


Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.

7.5

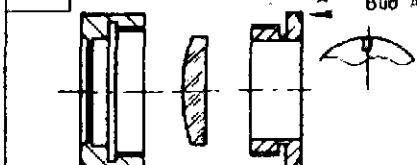

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.

7.6

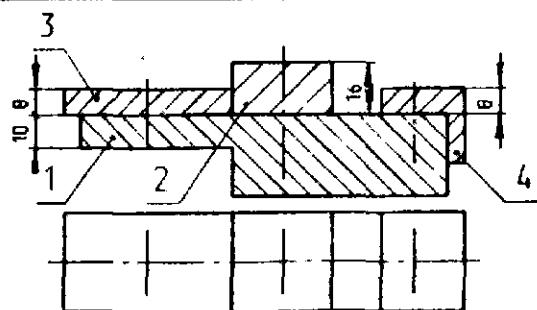

Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой М8 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом М10 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом М6 (ГОСТ 1491-80).
Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.

20

Продолжение приложения

8.1

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I.
Построить вид слева.




8.2

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I.
Построить вид слева.




8.3

Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности I.

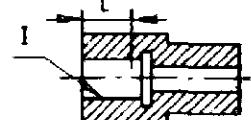


8.4

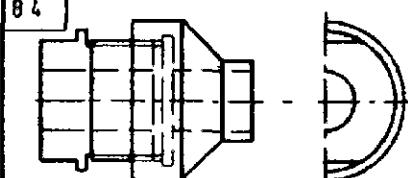


Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.

8.5

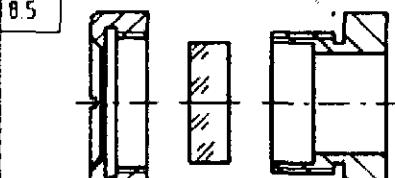

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.








8.6

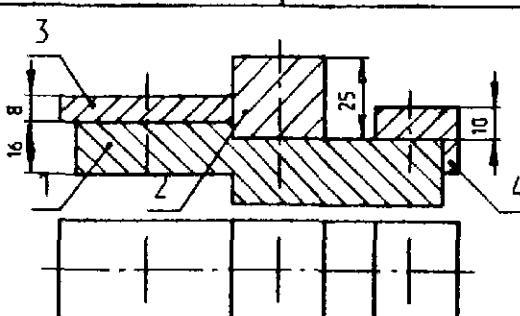








Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой М10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом М8 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом М6 (ГОСТ 1491-80).
Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.

21

Продолжение приложения

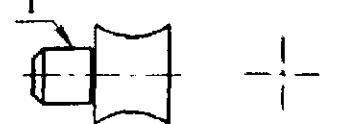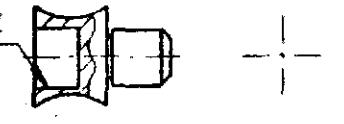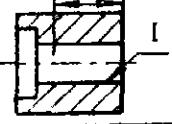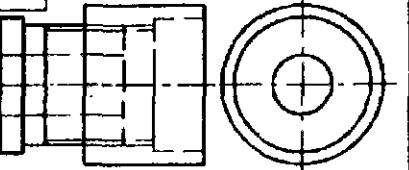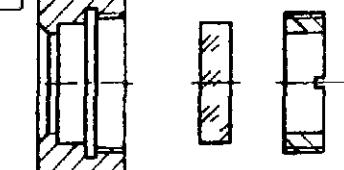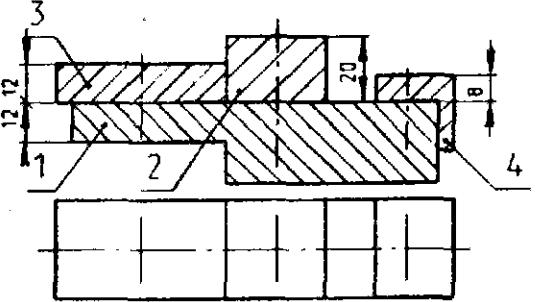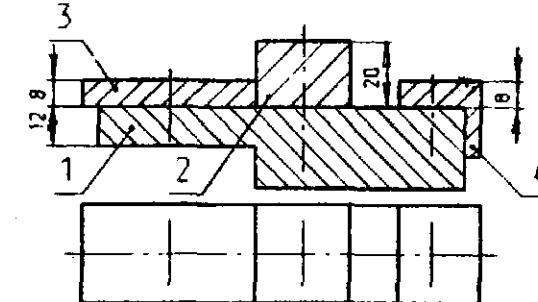9.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1. Построить вид слева.		
9.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1. Построить вид слева.		
9.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности 1.		
9.4		9.5	
9.6	Вид спереди заменить соединением половинки вида и половинки разреза.	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом Ø в оправе.	
Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали); с деталью 2 шпилькой M6 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M8 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M12 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали			

Продолжение приложения

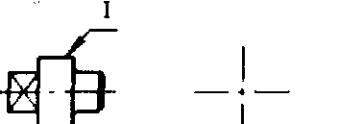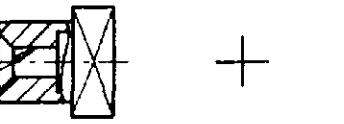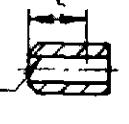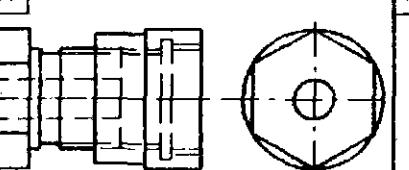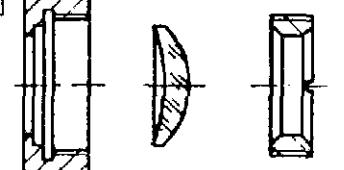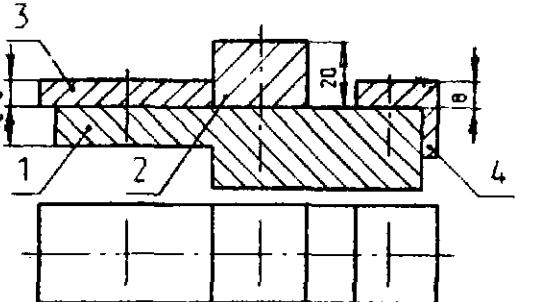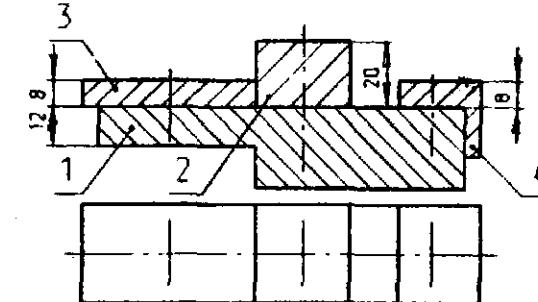10.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1. Построить вид слева.		
10.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1. Построить вид слева.		
10.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности 1.		
10.4		10.5	
10.6	Вид спереди заменить соединением половинки вида и половинки разреза.	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом Ø в оправе.	
Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали); с деталью 2 шпилькой M6 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M8 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M12 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали			

Продолжение приложения

11.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I. Построить вид слева.			
11.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I. Построить вид слева.			
11.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.			
11.4		11.5	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.	
11.6		Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M8 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M10 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M10 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.		

24

Продолжение приложения


12.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I. Построить вид слева.			
12.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I. Построить вид слева.			
12.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.			
12.4		12.5	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.	
12.6		Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M8 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M12 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M12 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.		

25

Продолжение приложения


13.1

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

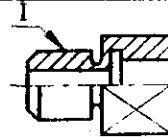

13.2

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

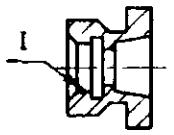


13.3

Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.




13.4

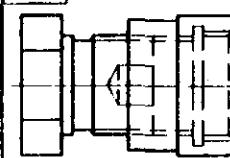


Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.

13.5

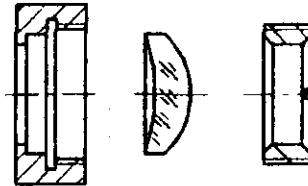

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.

13.6

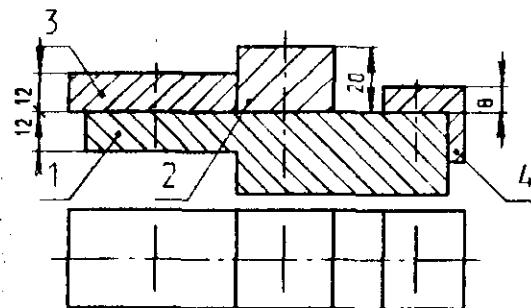


Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M8 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M6 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M6 (ГОСТ 1491-80).
Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали

Продолжение приложения


14.1

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

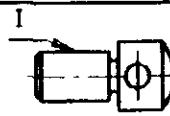


14.2

Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

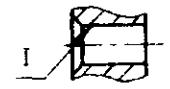


14.3


Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L на поверхности I.

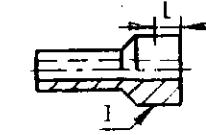


14.4

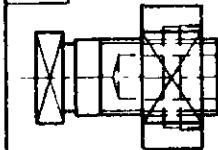

Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.

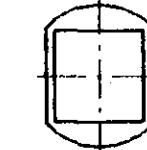


14.5

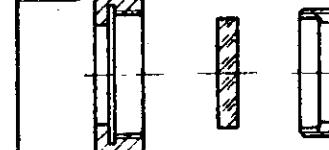

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.

14.6

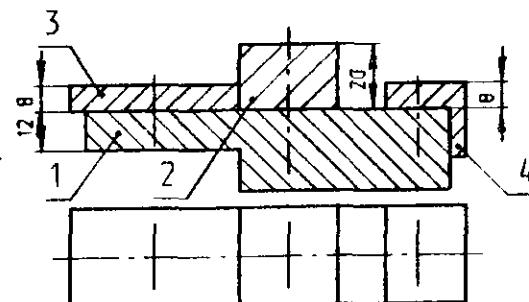

Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M6 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M12 (ГОСТ 1491-80).
Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали

Продолжение приложения

15.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1. Построить вид слева.			
15.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1. Построить вид слева.			
15.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.			
15.4		15.5	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.	
15.6		Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M12 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M6 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M12 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали		

Продолжение приложения

16.1	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности 1. Построить вид слева.			
16.2	Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности 1. Построить вид слева.			
16.3	Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.			
16.4		16.5	Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.	
16.6		Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали) с деталью 2 шпилькой M8 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M6 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M6 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.		

Продолжение приложения

17.1 Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

17.2 Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

17.3 Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.

17.4

17.5

Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.

17.6

Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали); с деталью 2 шпилькой M10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M12 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M8 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.

Окончание приложения

18.1 Изобразить и обозначить резьбу метрическую с крупным шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

18.2 Изобразить и обозначить резьбу метрическую с мелким шагом на поверхности I.
Построить вид слева.

18.3 Показать условное изображение резьбы при длине нарезанной части L.

18.4

18.5

Вид спереди заменить соединением половинами вида и половинами разреза.

Изобразить крепление оптической детали резьбовым кольцом в оправе.

18.6

Изобразить отверстия для соединения детали 1 (из стали); с деталью 2 шпилькой M10 (ГОСТ 22032-76); с деталью 3 болтом M8 (ГОСТ 7798-70); с деталью 4 винтом M6 (ГОСТ 1491-80). Выполнить упрощенные изображения крепежных деталей в указанных соединениях. Заполнить раздел "Стандартные изделия" спецификации, указав выбранные крепежные детали.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие понятия о резьбе.....	3
Изображение и обозначение резьбы.....	4
Изображение резьбовых соединений.....	4
Изображение соединений с крепежными деталями.....	8
Особенности работы с библиотеками изображений стандартизованных изделий.....	12
Приложение.....	14

Бюл №
Фондо
Санкт-П

Редактор И.В.Синицева
Лицензия ЛР N 020617 от 24.06.98 г.

Подписано в печать 29.06.98. Формат 60x84 1/16. Бумага тип N 2.

Печать офсетная. Усл.печ.л.1,86. Уч.-изд.л.2,0.

Тираж 500 экз. Заказ 147.

Издательско-полиграфический центр СПбГЭТУ

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5